

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/12 Montage: Z-Profile

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



RK 3,5 x 13
15 03 35.13.TX
8 Stk.



Z-Profilstücke
2 Stk. 13 26 07 unten
2 Stk. 13 26 08 oben

Empfohlenes Werkzeug



Akku-Bohrschrauber

TX10
TX15
TX20




Schraubendreher




HSS-Alubohrer
ø 2,2 mm
ø 2,9mm

Vertikalschnitt

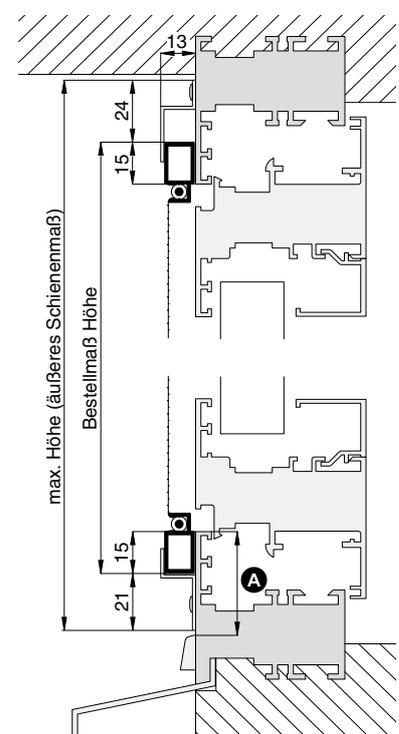

Horizontalschnitt

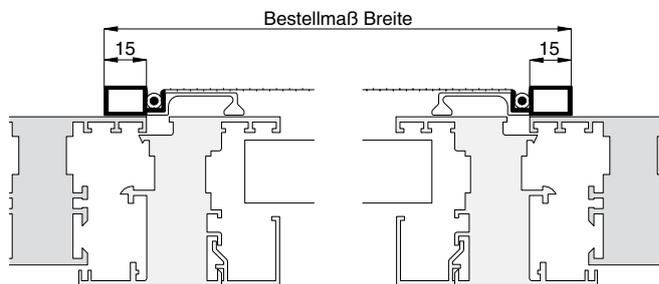

1 Z-Profile montieren

Z-Profile, unten kurze und oben lange, nach den angegebenen Maßen vorbohren und mit den mitgelieferten Schrauben RK 3,5 x 13 anschrauben.



Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.

2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen vor dem Fensterrahmen in Einhängelage, indem Sie diesen leicht nach innen kippen.

Der Spannrahmen wird in den oberen Z-Profilen zuerst eingeführt. Anschließend den Spannrahmen bis zum Anschlag nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf den unteren Z-Profilen ablassen.

! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!